




GMF - FXD

Matière : polypropylène, qualité antistat
Coloris : gris clair RAL7035
Températures d'utilisation : -40 à +70°C (fixation avec vis)
-40 à +60°C (fixation avec adhésif)
Spécifications : V2 UL94
sans halogène


Applications : PLIOFLEX est un guide de câblage souple, préconisé dans les armoires de commande, postes de manœuvre etc...

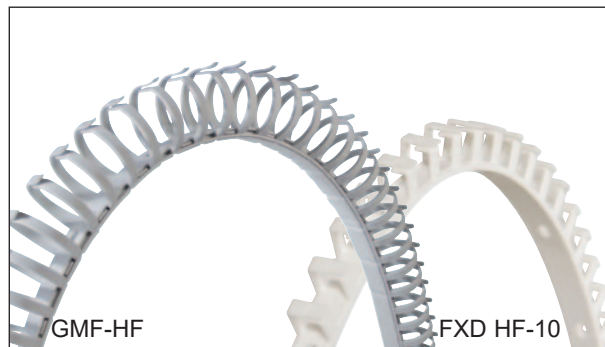


type	code article	carton pce	type	code article	sachet pce	H mm	L mm	D mm
sans bande adhésive (livrées en longueurs de 50 cm)								
FXD HF-10	0588 0010 001	100				13,5	11	-
GMF HF-20	0847 0020 013	60	GMF HF-20 SB	0847 0025 013	2	24	23	19
GMF HF-30	0847 0030 013	36	GMF HF-30 SB	0847 0035 013	2	35	33	28
GMF HF-40	0847 0040 013	24				46	44	37
avec bande adhésive (livrées en longueurs de 50 cm)								
GMF HF-20T	0847 0120 013	60	GMF HF-20T SB	0847 0125 013	2	24	23	19
GMF HF-30T	0847 0130 013	36	GMF HF-30T SB	0847 0135 013	2	35	33	28
GMF HF-40T	0847 0140 013	24				46	44	37

livré en sachet muni d'un trou européen de suspension.


La juxtaposition de deux ou plusieurs longueurs se fait par emboîtement successif de leurs extrémités.

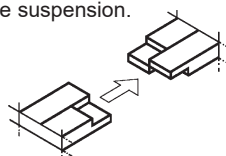

sachet de 2 pces

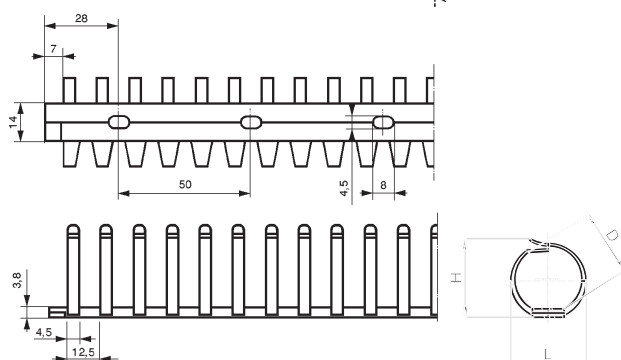

Forme ronde : GMF

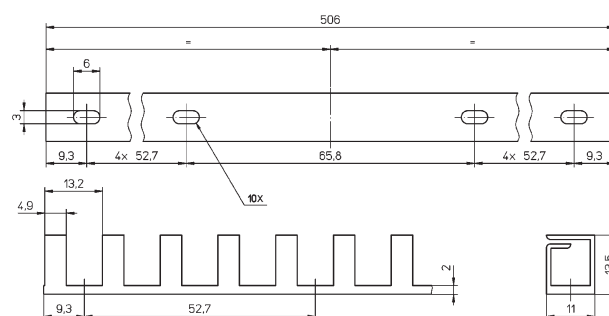

Forme carrée : FXD

- Utilisation :**
- fixer la goulotte en orientant l'ouverture des lamelles vers le haut,
 - connecter une extrémité du câble, le glisser latéralement dans la goulotte jusqu'à la dérivation souhaitée, puis connecter l'autre extrémité,
 - mise en place plus rapide des câbles grâce à l'outil PLIOZIP 20/25 (cf. page A5/3-02),
 - utiliser les repères SES pour le marquage de vos câbles et goulottes.

- Fixation :**
- au moyen de vis, grâce aux perforations prévues dans le socle.
Visserie préconisée : GMF - M4 à tête cylindrique DIN 84 A et rondelle ou M4 à tête plate DIN 85 A et rondelle ;
FXD - M3 à tête cylindrique DIN 85 A et rondelle ou M3 à tête plate DIN 85 A et rondelle.
 - au moyen de l'adhésif pour les modèles T sur surface lisse, sèche, propre et dégraissée.
(Eviter tout contact des doigts sur l'adhésif). La température de montage doit être supérieure à 10°C.

